

Załącznik 4 - Opis uszkodzeń i prac naprawczych fasad.

BUDYNKI EC1 ZACHÓD, UL. TARGOWA 1/3, 90-022 ŁÓDŹ

PIERWSZY PRZEGLĄD, SERWIS I KONSERWACJA FASAD ALUMINIOWYCH - OPIS USZKODZEŃ, WAD I WYMAGANYCH NAPRAW					
	A	B	C	D	F
LP	BUDYNEK	POZIOM	FASADA (STRONA, NR POMIESZCZENIA, OSIE, INNE WYRÓŻNIENIA)	OPIS USZKODZEŃ/ WADY (OPIS WINIEN BYĆ SZCZEGÓŁOWY I BĘDĄCY PODSTAWĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO)	WSKAZANIA/ WYMAGANE NAPRAWY/ USUNIĘCIE USZKODZEŃ
1.	Łącznik Chłodnia-Pompownia	-	elew. zachodnia i wschodnia	braki w mocowaniach blach elewacyjnych, brak nitów i śrub, strona zachodnia - 24 z 32 blach zamontowanych zbyt małą ilością nitów, strona wschodnia - 18 z 24 blach odpada zamontowanych zbyt małą ilością nitów.	Przytwierdzenie blach poprzez nitownie: - strona zachodnia - 24 z 32 blach, - strona wschodnia - 18 z 24 blach, średnia liczba nitów 8szt./1blachę.

elewacja zachodnia



elewacja wschodnia




BUDYNEK	POZIOM	FASADA (STRONA, NR POMIESZCZENIA, OSIE, INNE WYRÓŻNIENIA)	OPIS USZKODZEŃ/ WADY (OPIS WINIEN BYĆ SZCZEGÓŁOWY I BĘDĄCY PODSTAWĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO)	WSKAZANIA/ WYMAGANE NAPRAWY/ USUNIĘCIE USZKODZEŃ
2. Łącznik Chłodnia-Rozbudowa	-	elew. zachodnia i wschodnia	braki w mocowaniach blach elewacyjnych, brak nitów i śrub, strona zachodnia -11 z 23 blach zamontowanych zbyt małą ilością nitów strona wschodnia - 5 z 12 blach zamontowanych zbyt małą ilością nitów.	Przytwierdzenie blach poprzez nitownie: - strona zachodnia - 11 z 23 blach, - strona wschodnia -5 z 12 blach. Średnia liczba nitów 6 szt./1 blachę.

elewacja zachodnia ŁĄCZNIKA



elewacja wschodnia ŁĄCZNIKA

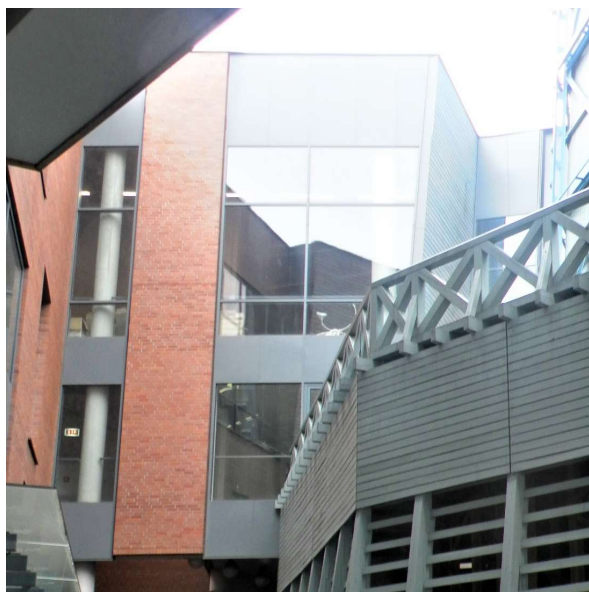

3.	Rozbudowa	-	elew. Północna	braki w mocowaniach blach elewacyjnych, brak nitów i śrub, 12 z 28 blach zamontowanych zbyt małą ilością nitów.	Przytwierdzenie blach poprzez nitownie: 12 z 28 blach, średnia liczba nitów 6 szt./1 blachę.
----	-----------	---	----------------	--	--

